

Technische Daten

Basismaterial	Polyestervlies
Funktionsschicht	Spezialbeschichtung
Dicke	ca. 0,7 mm
Flächengewicht	ca. 520 g/m ²
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1948-2
Wasserdruckprüfung	ca. 520 g/m ²
Höchstzugkraft in Längsrichtung	EN 13859-1/EN1849-2
Höchstzugkraft in Querrichtung	ca. 520 g/m ²
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung	EN 1928, Methode A
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung	> 2000 m
Weiterreissfestigkeit Längsrichtung	EN ISO 20811
Weiterreissfestigkeit Querrichtung	2500 N/50 mm
Weiterreissfestigkeit Querrichtung	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung	1500 N/50 mm
Weiterreissfestigkeit Längsrichtung	ca. 20 %
Weiterreissfestigkeit Querrichtung	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit Querrichtung	ca. 25 %
Weiterreissfestigkeit Querrichtung	EN 13859-1/EN 12310-1
μ-Wert	> 500 N
SD-Wert	EN 13859-1/EN 12310-1
Diffusionsdurchgangs-Widerstand	ca. 1300
Diffusionsstromdichte	ca. 1.65 m ² *hPa/mg
Temperaturbeständigkeit	ca. 20 g/m ² d
Schweisstemperatur	-30 °C bis +90 °C
Freibewitterungszeit	ca. 320 °C
Dachneigung	24 Monate*)
Brandkennziffer	> 6°*)
	SIA 232
	5.3

*) siehe Text im technischen Datenblatt

Données techniques

Base	non-tissé de polyester
Couche fonctionnelle	revêtement spécial
Epaisseur	env. 0,7 mm
Poids	EN 1948-2
Résistance à la pénétration d'eau	env. 520 g/m ²
Test de pression d'eau	W1
Résistance à la traction longitudinale	EN 1928, Methode A
Résistance à la traction transversale	> 2000 m
Allongement longitudinal à la rupture	EN ISO 20811
Allongement transversal à la rupture	2500 N/50 mm
Résistance à la propagation du déchirement longitudinal	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la propagation du déchirement transversal	1500 N/50 mm
Valeur μ	ca. 20 %
Valeur SD	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la traversée de diffusion	ca. 25 %
Etanchéité au courant de diffusion	EN 13859-1/EN 12310-1
Résistance à la température	> 500 N
Température de soudage	EN 13859-1/EN 12310-1
Résistance aux UV non couvert	ca. 320 °C
Pente du toit	24 mois*)
Indice incendie	> 6°*)
	SIA 232
	5.3

*) voir le text dans la fiche technique

gyso.ch



GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
Fax +41 43 255 55 65
info@gysoswiss.ch



GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Closalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
Fax +41 21 637 70 97
info@gysoswiss.ch

01.2017 / gyso

GYSO-Top Weld 520


GYSO-Top Weld 520 ist eine wasserdichte, diffusionsoffene, mit Heissluft oder Quellschweissmittel schweißbare Unterdachbahn auf der Basis von PVC. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011.

GYSO-Top Weld 520 kann für alle einfach oder doppelt belüfteten Dachkonstruktionen ab einer Dachneigung von 5°, für Tonndächer, sowie entsprechend und unter Einhaltung der Normenbedingungen für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

GYSO-Top Weld 520 est une feuille de sous-toiture étanche à l'eau, ouverte à la diffusion, soudable à l'air chaud ou avec un solvant de soudage, à base de PVC. Ce produit remplit toutes les exigences pour l'élaboration de sous-toitures pour contraintes élevées ainsi qu'extraordinaires selon SIA 232/1:2011.

GYSO-Top Weld 520 peut être utilisé pour toutes les constructions de toitures ventilées ou semi-ventilées, à partir d'une inclinaison de toit de 5°, pour les toitures en tôles, ainsi que, dans le respect des normes correspondantes, pour une étanchéité temporaire pendant la construction d'au maximum 24 mois.

gyso.ch

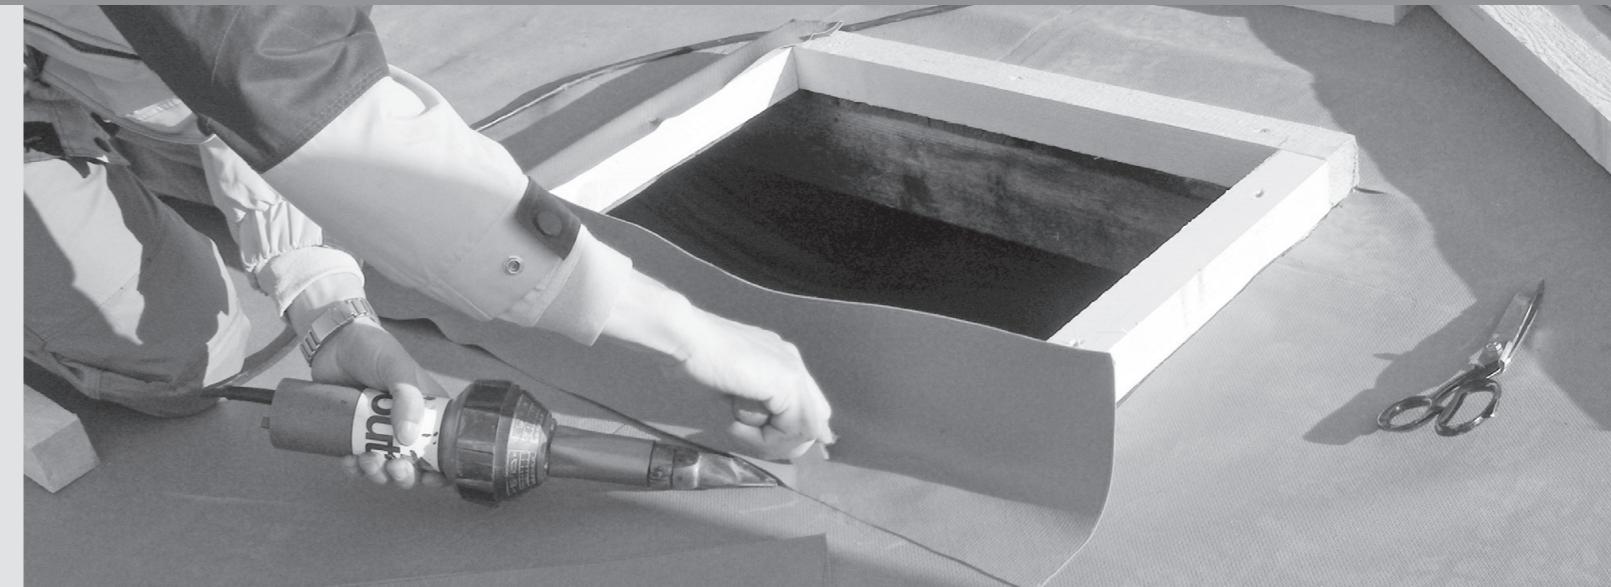


Top Weld 520

Verarbeitung

1. GYSO-Top Weld 520 auf fester Unterlage wie Schalung oder trittfeste Dämmung (kein EPS oder XPS), im Idealfall parallel zu den Sparren ausrollen, mit Überlappung ausrichten, spannen und in der Fläche mittels Konterlattung fixieren. Auf- und Abbindungen sowie Anschlüsse ebenfalls mechanisch fixieren.
2. Die Abdichtung der Befestigungsmittel der Konterlattung erfolgt durch den Einsatz von GYSO-Nageldichtband PVC auf der gesamten Länge der Lattung oder mit GYSO-Nageldichtung PVC im Bereich der Befestigung. Bei Dachneigungen $\leq 20^\circ$ wird der Einsatz von GYSO-Nageldichtung FORTE, welche in Kombination mit Doppelgewindeschrauben auf ca. 60 % der Ausgangsstärke komprimiert wird, empfohlen.
3. Die Breite der Überlappung ist Abhängig von der Schweissart und dem dafür vorgesehenen Schweissgerät. Die Maximalüberlappung für Verschweissung mit Schweissautomaten beträgt 60 mm, für Handschweißnähte ist eine Überlappung von 100 mm vorzusehen.
4. Die Verschweissung kann mit Handschweißgeräten (z.B. Leister Triac ST mit Düse 20 mm für Anschlüsse bzw. 40 mm für gerade Nähte) oder mit entsprechenden Schweissautomaten (siehe unten) erfolgen. Für die Verschweissung mit Handschweißgeräten wird zusätzlich eine Drahtbürste zum Reinigen der Düse sowie eine Anpressrolle Typ 22F (Breite 20 mm) benötigt.
5. Die Schweißtemperatur ist abhängig von den äusseren Bedingungen (Temperatur, Wind etc.) sowie dem zur Verarbeitung vorgesehenen Schweissgerät. Die Folie darf bei der Verschweissung keine Verfärbung aufweisen, schmelzen oder brennen. Es wird empfohlen vorgängig eine Schweißprobe mit Musterstücken auszuführen. Hierbei darf die Temperatur nie auf dem Gerätemaximum eingestellt sein.
6. Empfohlenen Geräteeinstellungen für Schweissautomaten:

Gerätetyp	Leister X84
Gebäle-Stufe:	volle Leistung
Temperatur:	ca. 320 °C oder Stufe ca. 3,5
Geschwindigkeit:	~ 2,7 m / Min.
7. Die Verschweissung kann auch mit Quellschweißmittel GYSO-WeldSeal erfolgen. Die Überlappung beträgt 100 mm. Vor Arbeitsbeginn Gefahrenhinweise auf der Verpackung beachten. Unmittelbar vor dem Schweissen die vor-aussichtlich benötigte Menge des Quellschweißmittels in GYSO-WeldSeal Applicator abfüllen. Der Überlappungsbereich muss absolut trocken und frei von Staub, Öl oder anderen Verschmutzungen sein. GYSO-WeldSeal mittels GYSO-WeldSeal Applicator unter leichtem Druck auf die Pinselflasche auf der gesamten Überlappungsbreite (mind. 50 mm) sowie ca. 5 mm auf die freiliegende Fläche der unteren Bahn ca. dreimal auftragen, sodass ein geschlossener, leicht glänzender Film entsteht. Unterdachbahn sofort umlegen, von Hand glattstreichen und umgehend mit Anpressrolle gut anpressen. Während der Abluftzeit des Quellschweißmittels sollte die Schweißnaht keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
8. Für Aufbordungen, Anschlüsse an Dachaufbauten, eckige Durchdringungen wie z.B. Kamine oder an benachbarte Gebäude empfiehlt sich die Verwendung von GYSO-Top Weld Connect, Breite 250 mm. Die Verschweissung erfolgt hierbei immer von oben nach unten. Die Abdichtung des oberen Abschlusses erfolgt mit GYSO-Polyflex 444.
9. Die Abdichtung von runden Dunst- und Lüftungsrohren erfolgt bei Dächern mit Bezugshöhe $ho > 800$ m mit GYSO-Dunstrohrmanschette Top, bei grösseren Durchmessern mit von Hand gefertigten Einfassungen, welche aus GYSO-Top Weld Connect erstellt werden. Bei Objekten mit Bezugshöhe $ho < 800$ m kann hierfür GYSO-Dichtmanschette Top eingesetzt werden. Die Vorgefertigte Manschette wird über das Rohr gezogen, diagonal zu Dachneigung ausgerichtet und von oben nach unten mit der Dachfolie verschweisst.
10. Für die Abdichtung von Anschlüssen an Dachflächenfenster wird die Verwendung von vorgefertigten GYSO-Dachfenstermanschette Top Universal empfohlen. Die Manschette hat eine Einheitsabmessung von 1900 x 1900 mm und kann beliebig angepasst werden.
11. Zur Erstellung von normenentsprechenden Traufanschlüssen werden PVC-beschichtete Einlaufbleche, hergestellt aus GYSO-Top Weld Coil (grau oder anthrazit) eingesetzt. Bei Einlegerinnen mit angebogenem Einlaufblech, welche nicht aus Top Weld Coil hergestellt werden können Anschlüsse nach entsprechender Vorbehandlung mit zwei parallel verlaufenden Raupen GYSO-Polyflex 444 erstellt werden.
12. Die obere Abklebung/Abdichtung von Anschlüssen an Dachaufbauten, Kaminen etc. erfolgt unabhängig von Untergrundbeschaffenheit mit GYSO-Polyflex 444. Hierbei sind die Verarbeitungshinweise im technischen Datenblatt zu berücksichtigen.
13. Bei Konstruktionen mit möglichem, regelmässigem Wasseranfall auf Grund geringer Neigung oder durch zurück stauendes Schmelzwasser in Berggebieten wird empfohlen die Konterlattung mit einem Streifen GYSO-Top Weld 520 einzubinden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass trocken Holz eingebaut wird.
14. Alle Nähte müssen nach der Verschweissung mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. Schweißnahtprüfer oder Schraubenzieher Nr. 3, nachgefahren und so auf Dichtigkeit geprüft werden. Undichte Stellen oder mechanische Beschädigungen sind mittels Aufschweißen eines runden Reparaturstückes ca. ø 100 mm nachzubessern.

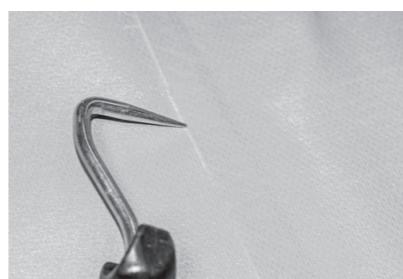

Top Weld 520

Application

1. Dérouler le GYSO-Top Weld 520 sur un support solide, tel que le lambrisage ou une isolation sur laquelle on peut marcher (pas d'EPS ni de XPS), idéalement parallèlement aux chevrons, ajuster aux recouvrements et tendre, fixer sur la surface au moyen de contre-lattes. Fixer également les bordures et les raccords mécaniquement.
2. L'étanchéité des moyens de fixation du contre-lattage se fait avec la GYSO-Bande d'étanchéité pour clous PVC sur la longueur totale du lattage, ou avec les GYSO-Taquets d'étanchéité pour clous PVC dans le secteur de la fixation. Pour les pentes de toits $\leq 20^\circ$, l'utilisation de GYSO-Taquets d'étanchéité FORTE, comprimés à env. 60 % en combinaison avec des vis à double filetage, est recommandée.
3. La largeur du recouvrement dépend du type de soudure, et de l'appareil prévu à cet effet. Le recouvrement maximum pour le soudage avec un automate est de 60 mm, prévoir un recouvrement de 100 mm pour un soudage à la main.
4. Le soudage peut se faire avec des appareils manuels (par ex. Leister Triac ST avec buse 20 mm pour raccords, resp. 40 mm pour soudures droites), ou avec un automate de soudage adéquat (voir ci-dessous). Le soudage avec des appareils manuels nécessite également une brosse métallique pour le nettoyage de la buse, ainsi qu'un rouleau de pression type 22 F (largeur 20 mm).
5. La température de soudage dépend des conditions extérieures (température, vent, etc.), ainsi que de l'appareil de soudage prévu pour l'application. La feuille ne doit pas se décolorer, fondre ou brûler lors du soudage. Il est recommandé de procéder à des essais de soudage sur des échantillons au préalable. La température de l'appareil ne doit jamais non plus être réglée au maximum.
6. Installations recommandées pour les automates de soudage:

Type	Leister X84
Degré de soufflage:	pleine puissance
Température:	~ 320 °C ou degré ~ 3,5
Vitesse:	~ 2,7 m / min.
7. Le soudage peut également se faire avec le solvant de soudage GYSO-WeldSeal. Le recouvrement est de 100 mm. Avant de commencer le travail, observer les mises en garde sur l'emballage. Immédiatement avant le soudage, transvaser la quantité nécessaire de solvant de soudage dans le GYSO-WeldSeal Applicateur. La zone de recouvrement doit être absolument sèche et exempte de poussière, huile ou autres salissures. Rabatte la feuille supérieure jusqu'à la bande autocollante et appliquer au moins deux couches de GYSO-WeldSeal sur la surface du lé inférieur, sur toute la largeur de recouvrement (min. 50 mm), en dépassant d'env. 5 mm sur la surface libre, avec l'applicateur GYSO-Weld Seal en appuyant légèrement sur le flacon à pinceau, de façon à obtenir un film uniforme brillant. Remettre tout de suite la feuille de sous-toiture en place, lisser à la main et immédiatement bien presser avec un rouleau en caoutchouc dur. Pendant le temps de ventilation du solvant de soudage, la soudure ne devrait être soumise à aucune charge mécanique.
8. Pour les bordures, les raccords sur la toiture, les traversées angulaires telles que par ex. cheminées ou les bâtiments avoisinants, il est recommandé d'utiliser les rouleaux de GYSO-Top Weld Connect, largeur 250 mm. Le soudage s'effectue ici toujours du haut en bas. L'étanchéité du raccord supérieur se fait avec la GYSO-Polyflex 444.
9. L'étanchéité de tuyaux de vapeur et de ventilation se fait, sur les toitures avec altitude de référence $ho > 800$ m, avec les GYSO-Manchons d'étanchéité Top pour conduits d'évacuation. Pour les grands diamètres, avec un manchon confectionné à la main, fabriqué à base de GYSO-Top Weld Connect. Pour les objets avec altitude de référence $ho < 800$ m, on peut utiliser les GYSO-Manchons d'étanchéité Top. Le manchon pré découpé est tiré par-dessus le tuyau avec une légère tension, ajusté diagonalement à la pente du toit, et soudé de haut en bas.
10. Pour l'étanchéité de fenêtres de toitures, il est recommandé d'utiliser les GYSO-Manchons d'étanchéité pour fenêtres de toiture Top Universal. Ces manchons ont une dimension standard de 1900 x 1900 mm et peuvent être adaptés sur mesure.
11. Pour l'élaboration de raccords sur gouttière répondant aux normes, utiliser des tôles d'entrée revêtues de PVC, fabriquées en GYSO-Top Weld Coil (gris ou anthracite). Pour les gouttières avec tôle d'entrée arquée, non fabriquée à base de Top Weld Coil, les raccords peuvent se faire, après traitement préalable correspondant, avec deux chenilles parallèles de GYSO-Polyflex 444.
12. Le collage/étanchement supérieur de raccords sur parties hautes du toit, cheminées, etc. se fait, indépendamment de la nature du support, avec la GYSO-Polyflex 444. Respecter les conseils d'application de la fiche technique.
13. Pour les constructions avec contraintes d'eau régulières possibles, en raison d'une pente faible, ou d'eau de fonte des neiges stagnante en région de montagne, il est recommandé de renforcer le contre-lattage avec une bande de GYSO-Top Weld 520. Il est particulièrement important ici de veiller à utiliser un bois sec.
14. Toutes les soudures doivent être vérifiées sur toute leur longueur avec un outil approprié, par exemple un tournevis No 3 ou un pinceau, et leur étanchéité ainsi testée. Retoucher les endroits non étanches ou endommagés mécaniquement avec une pièce de env. 100 mm de diamètre au minimum.